

## Handleiding gelcoat reparatie voor ondiepe krassen:

- 1 Voer de reparatie uit in een schone en vochtvrije ruimte, bij een temperatuur van 15-20 graden Celsius.
- 2 Ontvet de plek met aceton of een ander oplosmiddel  
  
Plak de plek rondom de kras/beschadiging strak af met afplaktape, zodat de gelcoat alleen over de te repareren plek gaat.
- 3 Ruw de te repareren kras op met een verfkraaber of schuurpapier, of frees de beschadiging uit met een dremel freesje
- 4 Ontvet de plek opnieuw met aceton of een ander oplosmiddel
- 5 Trek de bijgeleverde handschoenen aan.
- 6 Maak de gelcoat aan in de bijgeleverde maatbeker
  - Eerst de gelcoat in de maatbeker doen
  - Daarna de verharder toevoegen. (max 2% verharder gebruiken)
  - u heeft ca. 50 ml gelcoat ontvangen, u moet hier max. 2 ml verharder bij doen
  - Goed roeren met bijgeleverde roerstokje
- 7 Breng de gelcoat op de beschadigingen aan met een plamuurmesje of een andere tool waar u het mee op kunt brengen
- 8 Verwijder de tape en laat de gelcoat uitharden > 24 uur
- 9 Schuur de gelcoat vervolgens glad met steeds fijner schuurpapier
- 10 Polijst de plek met polijstpasta
- 11 Zet tenslotte de plek in de was

