

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 18 °C. • Minimale vloertemperatuur 15 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • Minimale materiaaltemperatuur: 15 °C . • R.V.: maximaal 80 % en minimaal 40%. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. • Materiaal minimaal 48 uur acclimatiseren. • Voorkom tocht over de aan te brengen vloer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter. • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargennummer van het product staat vermeld op de verpakking. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • De voorstrijk of schraplaag moet kleefvrij en beloopbaar zijn. • Eventuele ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of afsteken. • Aansluitend stofzuigen. • Eventuele gaatjes met een geschikte plamuur vullen. • De gietvloer binnen 24 uur op de schraplaag aanbrengen. • Vochtcontrole. • Hechting primer controleren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industriezuiger. • Schuurmachine. • Plamuurmes.
Mengen gietvloer	<ul style="list-style-type: none"> • Chargenummers noteren van A en B component. • Component A goed oproeren. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • De componenten mengen met een boormachine met mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 3 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randem) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm. • Schone werkemmer.
Aanbrengen materiaal als schraplaag op UZIN RR 189 rubbergranulaatmat	<ul style="list-style-type: none"> • “Zie mengen gietvloer”. Vervolgens 1% gewichtsdelen Arturo Stelmiddel toevoegen en materiaal op de ondergrond uitgieten en bij voorkeur met een roestvrijstalen vlakspaan verdelen. Verbruik ca. 220 gr/m². 	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakspaan.

	Beschrijving	Gereedschap
Aanbrengen gietvloer	<ul style="list-style-type: none"> • De gietvloer binnen 24 uur op de voorstrijk of schraplaag aanbrengen. • Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en bij voorkeur met een roestvrijstalen vlakspaan verdelen en in de gewenste laagdikte aanbrengen. Bij het aanbrengen van het materiaal met een vertanding Wolff S4 moet er, indien mogelijk, altijd gestekeld worden. • Niet meer dan 1 blik tegelijk aanmaken alvorens het materiaal te verwerken. • Bij reeds aangebracht vers materiaal niet langer dan 10 minuten wachten alvorens nieuw materiaal uit het volgende blik er tegenaan gewerkt wordt. • Daar waar niet gestekeld kan worden (bijv. bij een design- of flamevloer) het materiaal altijd met een vlakspaan aanbrengen om luchtinsluiting te voorkomen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakspaan. • Getande spaan Wolff S4.
Stekelen gietvloer	<ul style="list-style-type: none"> • Direct na het aanbrengen van de gietvloer, langzaam en regelmatig stekelen met de stekelwals (i.v.m. spatten). • De wals slechts rollend bewegen. • Overlappend werken zodat het hele oppervlak meerdere keren wordt gestekeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stekelwals. • Spijkerschoenen.
Doorhardingstijd gietvloer bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none"> • Beloopbaar en overschilderbaar is de Arturo PU2030 Gietvloer na minimaal 16 uur. • De Arturo Toplak binnen 24 uur aanbrengen. • Pas op voor krasvorming. • Lagere temperaturen vertragen de doorharding! 	<ul style="list-style-type: none"> • Industriezuiger.
Reinigen gereedschap	<ul style="list-style-type: none"> • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo reinigingsdoekjes*. 	
Gereedschap/meet-instrumenten	<ul style="list-style-type: none"> • Bij voorkeur gereedschappen/meetinstrumenten van Wolff gebruiken, deze zijn afgestemd voor de verwerking van de Arturo PU2030. 	

* Zie betreffende documentatie.